

MIRATOHET
PËR K.K.T.K.M

Sekretari i Pergjithshëm
JOLI MITROJORGJI



DREJTORIA RAJONALE E
TRASHËGIMISË KULTURORE

KORÇË

EMËRTIMI I PROJEKTIT

RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN MËHILLIT,
VITHKUQ

EMËRTIMI I FLETËS

VENDNDODHJA

NR. FLETËS

01

GRUPI I PROJEKTIMIT

Ark. Bruna Arkaxhiu


Ing. Xhuljana Avdolli

VENDNDODHJA

VENDNDODHJA E KORCES



VENDNDODHJA E FSHATIT VITHKUQ

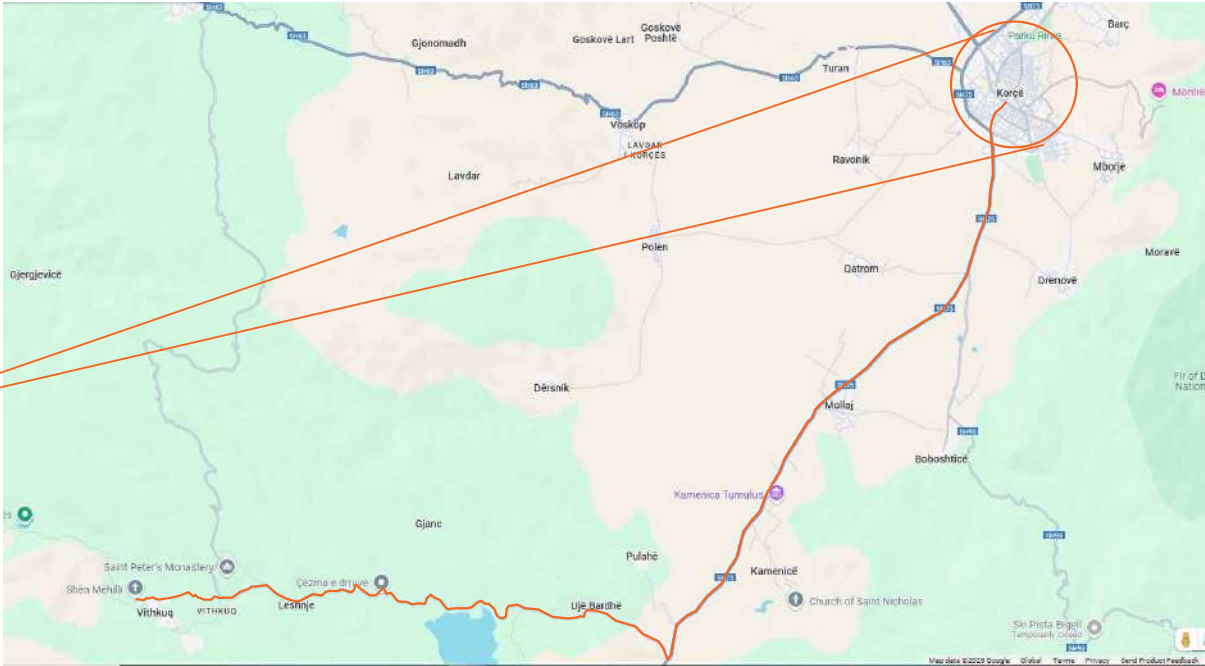

VENDNDODHJA E KISHES SE SHEN MEHILLIT NE RAPORT ME FSHATIN VITHKUQ



MIRATOHET
PËR K.K.T.K.M

Sekretari i Pergjithshëm
JOLI MITROJORGJI

DREJTORIA RAJONALE E
TRASHËGIMISË KULTURORE

KORÇË

EMËRTIMI I PROJEKTIT

RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN MËHILLIT,
VITHKUQ

EMËRTIMI I FLETËS

VENDNDODHJA

NR. FLETËS

02

GRUPI I PROJEKTIMIT

Ark. Bruna Arkaxhiu

Ing. Xhuljana Avdoli

ZONA E MBROJTUR E KISHES SE SHEN MEHILLIT VITHKUQ



OBJEKTI KA ZONE TE MBROJTUR TE MIRATUAR ME VENDIM NR.761 DATE 23.11.2017 DHE BRENDIA KESAJ ZONE
TE MBROJTUR PERFSHIHET DHE PORTA DHE MURI REETHUES .

MIRATOHET
PËR K.K.T.K.M

Sekretari i Pergjithshëm
JOLI MITROJORGJI

DREJTORIA RAJONALE E
TRASHËGIMISË KULTURORE
KORÇË

EMËRTIMI I PROJEKTIT
RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN MËHILLIT,
VITHKUQ

EMËRTIMI I FLETËS
ZONA E MBROJTUR
E KISHES SE SHEN MEHILLIT VITHKUQ

NR. FLETËS
03

GRUPI I PROJEKTIMIT
Ark. Bruna Arkaxhiu
Ing. Xhuljana Avdolli

FOTO TE GJENDJES EKZISTUESE

PAMJE TE EKSTERIERIT



MIRATOHET
PËR K.K.T.K.M

Sekretari i Pergjithshëm
JOLI MITROJORGJI



DREJTORIA RAJONALE E
TRASHËGIMISË KULTURORE
KORÇË

EMËRTIMI I PROJEKTIT

RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN MËHILLIT,
VITHKUQ

EMËRTIMI I FLETËS

FOTO TE GJENDJES EKZISTUESE

NR. FLETËS

04

GRUPI I PROJEKTIMIT

Ark. Bruna Arkaxhiu

Ing. Xhuljana Avdoli



FOTO TE GJENDJES EKZISTUESE

PAMJE TE EKSTERIERIT



MIRATOHET
PËR K.K.T.K.M

Sekretari i Pergjithshëm
JOLI MITROJORGJI



DREJTORIA RAJONALE E
TRASHËGIMISË KULTURORE

KORÇË

EMËRTIMI I PROJEKTIT

RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN MËHILLIT,
VITHKUQ

EMËRTIMI I FLETËS

FOTO TE GJENDJES EKZISTUESE

NR. FLETËS

05

GRUPI I PROJEKTIMIT


Ark. Bruna Arkaxhiu

Ing. Xhuljana Avdolli



FOTO TE GJENDJES EKZISTUESE

PAMJE TE EKSTERIERIT

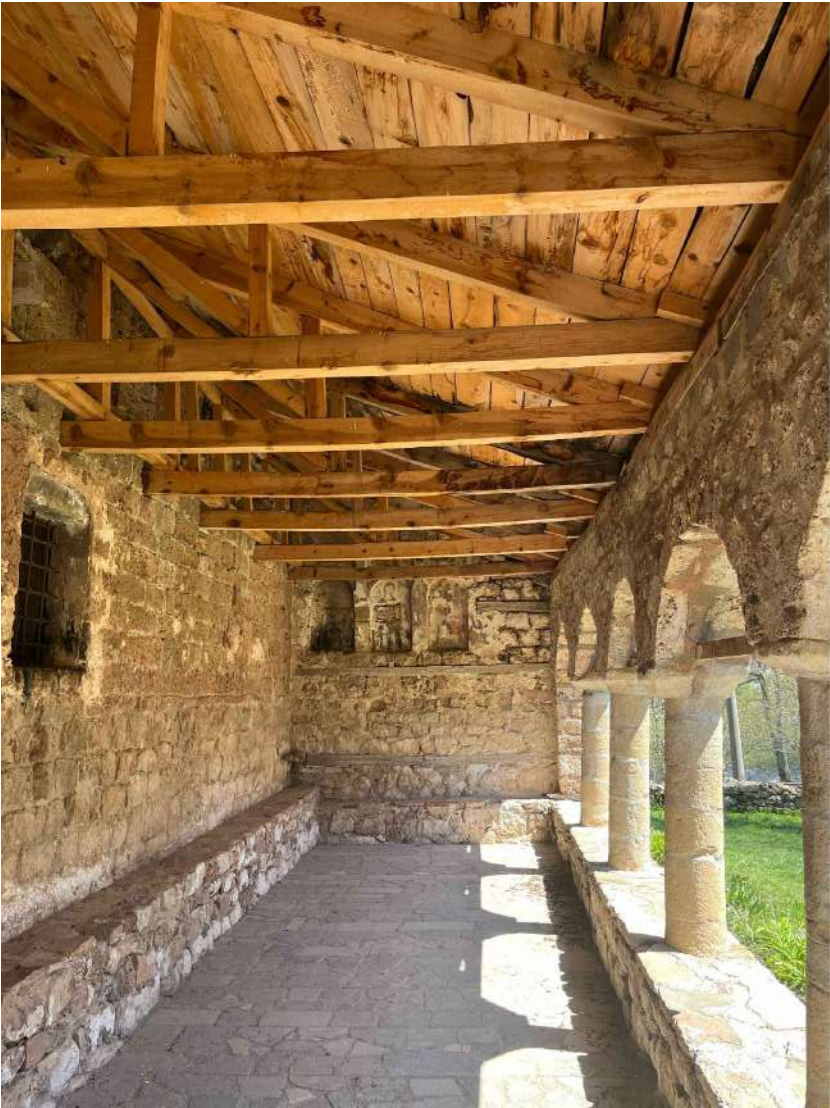

MIRATOHET
PËR K.K.T.K.M

Sekretari i Pergjithshëm
JOLI MITROJORGJI



DREJTORIA RAJONALE E
TRASHËGIMISË KULTURORE

KORÇË

EMËRTIMI I PROJEKTIT

RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN MËHILLIT,
VITHKUQ

EMËRTIMI I FLETËS

FOTO TE GJENDJES EKZISTUESE

NR. FLETËS

06

GRUPI I PROJEKTIMIT

Ark. Bruna Arkaxhiu

Ing. Xhuljana Avdoli

FOTO TE GJENDJES EKZISTUESE

PAMJE TE KISHES



MIRATOHET
PËR K.K.T.K.M

Sekretari i Pergjithshëm
JOLI MITROJORGJI



DREJTORIA RAJONALE E
TRASHËGIMISË KULTURORE

KORÇË

EMËRTIMI I PROJEKTIT

RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN MËHILLIT,
VITHKUQ

EMËRTIMI I FLETËS

EVIDENTIMI I DENTIMEVE

NR. FLETËS

07

GRUPI I PROJEKTIMIT

Ark. Bruna Arkaxhiu

Ing. Xhuljana Avdolli



Prezence bimesi e ulet e mbire

Dentim pjesor i catise me rrasa guri

Mungese shtrese hidroizoluese

Dentim i brezave te drurit



FOTO TE GJENDJES EKZISTUESE



Car,je, kris,je ne kupola dhe qemeret prej guri



PAMJE TE KISHES



Car,je, kris,je ne kupola dhe qemeret prej guri



Car,je, kris,je ne kupola dhe qemeret prej guri



MIRATOHET
PËR K.K.T.K.M

Sekretari i Pergjithshëm
JOLI MITROJORGJI



DREJTORIA RAJONALE E
TRASHËGIMISË KULTURORE

KORÇË

EMËRTIMI I PROJEKTIT

RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN MËHILLIT,
VITHKUQ

EMËRTIMI I FLETËS

EVIDENTIMI I DENTIMEVE

NR. FLETËS

08

GRUPI I PROJEKTIMIT

Ark. Bruna Arkaxhiu

Ing. Xhuljana Avdoli

FOTO TE GJENDJES EKZISTUESE

PAMJE TE KISHES



- Degradim te tirantave te drurit
- Car-je siperfaqesore ne strukturen e gurit
- Nderhyr-je e gabuar, fugatim llac cimento
- Dentim te materialit llohes te muratures se hajatit
- Dentim i brezave te drurit
- Prezence binesi e ulet e mbire



MIRATOHET
PËR K.K.T.K.M

Sekretari i Pergjithshëm
JOLI MITROJORGJI

DREJTORIA RAJONALE E
TRASHËGIMISË KULTURORE

KORÇË

EMËRTIMI I PROJEKTIT

RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN MËHILLIT,
VITHKUQ

EMËRTIMI I FLETËS

EVIDENTIMI I DENTIMEVE

NR. FLETËS

09

GRUPI I PROJEKTIMIT

Ark. Bruna Arkaxhiu

Ing. Xhuljana Avdolli



- Degradim i materialit llohes se muratures prej guri/ fugatim i gabuar me llac cimento
- Degradim i kontraforteve



FOTO TE GJENDJES EKZISTUESE

PAMJE TE KISHES



Degradim te tirantave te drurit



Carje siperfaqesore ne strukturen e gurit
Dentim i brezave te drurit



Degradim i kontraforteve

Dentim i murit mbajtes

Dentim te materialit lidhes te muratures

Kuneta prej guri e dentuar



MIRATOHET
PËR K.K.T.K.M

Sekretari i Pergjithshëm
JOLI MITROJORGJI



DREJTORIA RAJONALE E
TRASHËGIMISË KULTURORE

KORÇË

EMËRTIMI I PROJEKTIT

RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN MËHILLIT,
VITHKUQ

EMËRTIMI I FLETËS

EVIDENTIMI I DENTIMEVE

NR. FLETËS

10

GRUPI I PROJEKTIMIT

Ark. Bruna Arkaxhiu

Ing. Xhuljana Avdoli

FOTO TE GJENDJES EKZISTUESE

PAMJE TE KISHES



Mungese e kreut te murit

Dentim i muratures

Prezence bimesi e ulet e mbire



Renie e murit te gurit

Mungese e kreut te murit



MIRATOHET
PËR K.K.T.K.M

Sekretari i Pergjithshëm
JOLI MITROJORGJI



DREJTORIA RAJONALE E
TRASHËGIMISË KULTURORE

KORÇË

EMËRTIMI I PROJEKTIT

RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN MËHILLIT,
VITHKUQ

EMËRTIMI I FLETËS

EVIDENTIMI I DENTIMEVE

NR. FLETËS


11

GRUPI I PROJEKTIMIT

Ark. Bruna Arkaxhiu

Ing. Xhuljana Avdoli

RILEVIMI

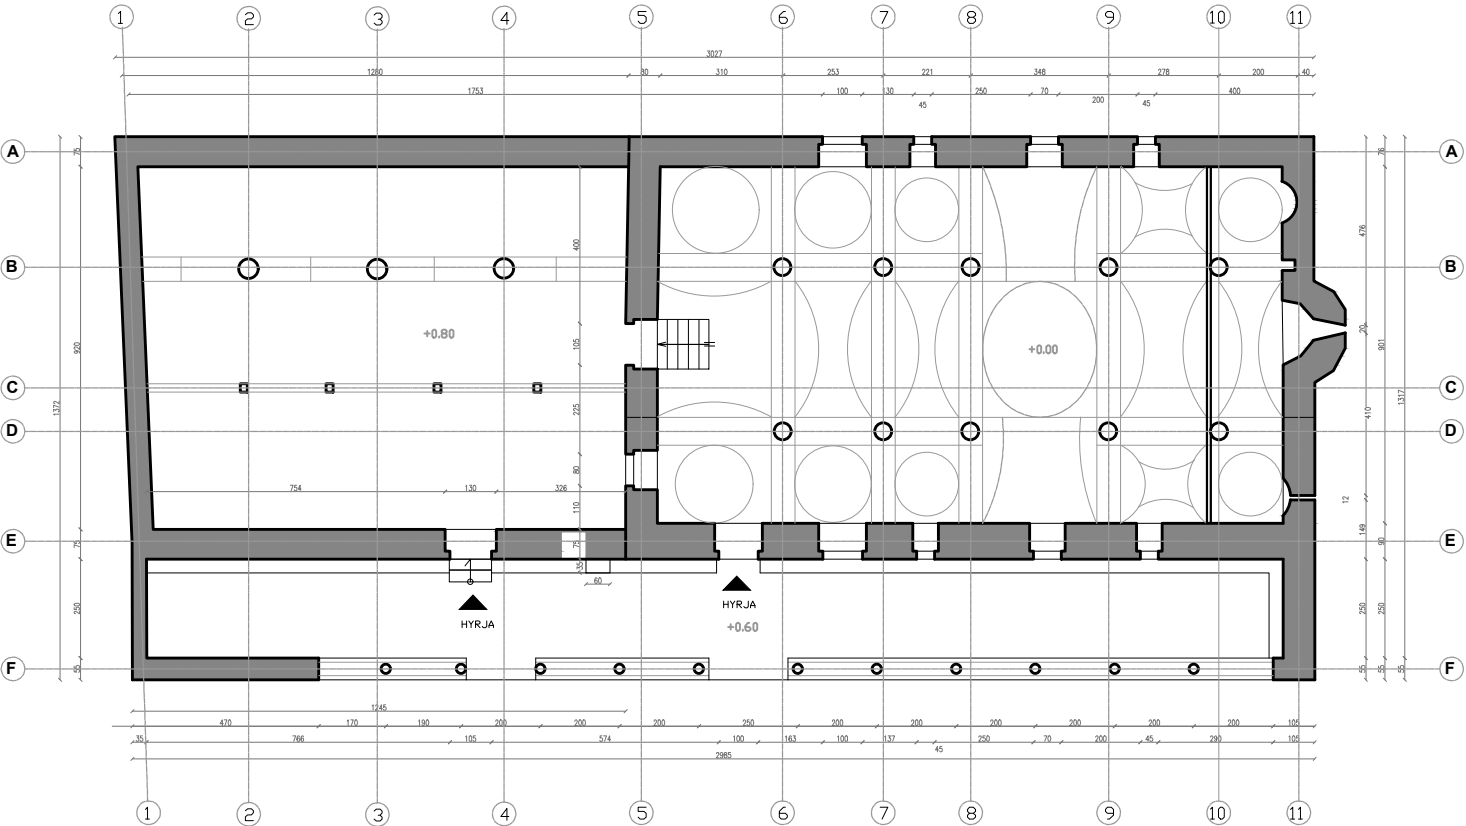

MIRATOHET
PËR K.K.T.K.M

Sekretari i Pergjithshëm
JOLI MITROJORGJI



DREJTORIA RAJONALE E
TRASHËGIMISË KULTURORE
KORÇË

EMËRTIMI I PROJEKTIT

RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN MËHILLIT,
VITHKUQ

EMËRTIMI I FLETËS

RILEVIMI

NR. FLETËS


12

GRUPI I PROJEKTIMIT

Ark. Bruna Arkaxhiu

Ing. Xhuljana Avdoli

MATERIALE TE ARKIVES

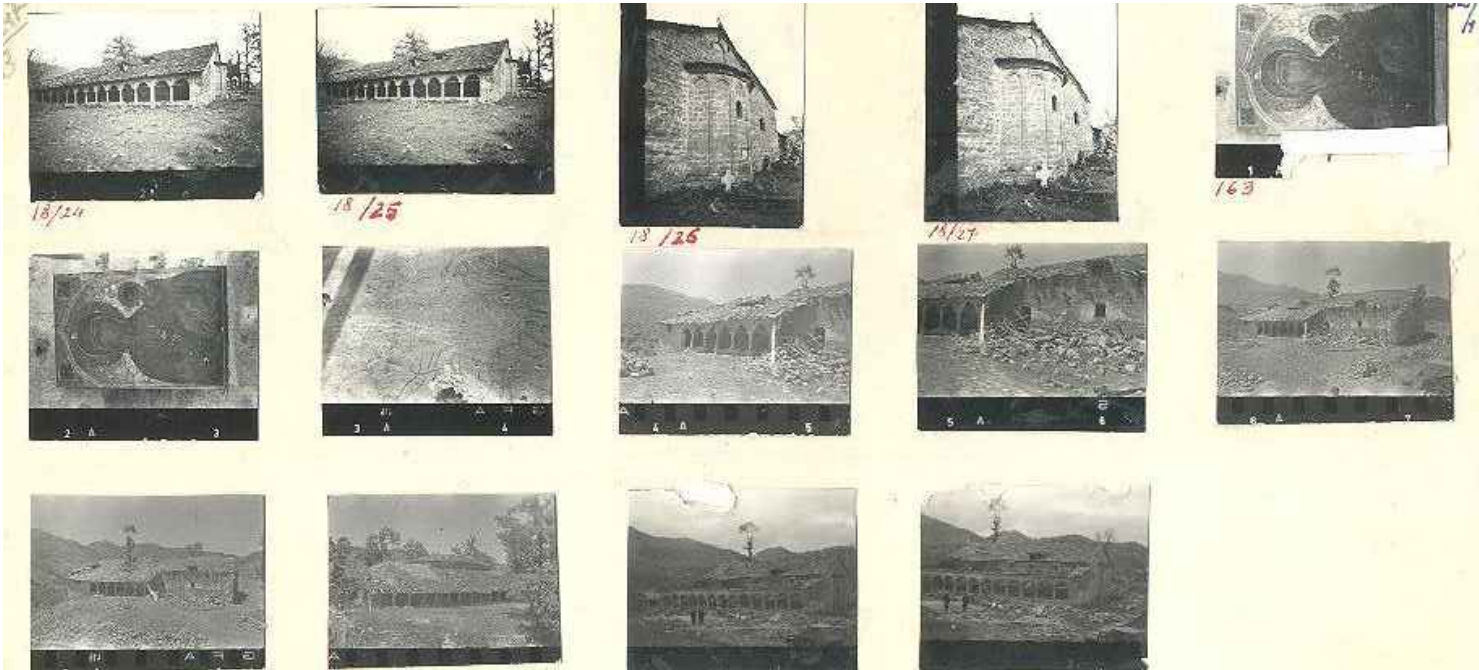

MIRATOHET
PËR K.K.T.K.M

Sekretari i Pergjithshëm
JOLI MITROJORGJI



EMËRTIMI I PROJEKTIT
RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN MËHILLIT,
VITHKUQ

EMËRTIMI I FLETËS
MATERIALE TE ARKIVES

NR. FLETËS
13

GRUPI I PROJEKTIMIT
Ark. Bruna Arkaxhiu
Ing. Xhuljana Avdolli

NDERHYRJET NDER VITE

Shën Mëhillit Vithkuq

Hajati

- Kreu i parapetit ka nevojë për restaurim. Degradimi i llacit ka bërë që një pjesë e pllakave të gurit të jenë shpërbërë.
- Dyshemeja me pllaka guri përdorësi ka nevojë për restaurim dhe përmirësime.
- Trandafili i drurit në arkadën e hajatit janë në gjendje të mirë, por të pa trajtuar me mënyrë të duhur. Kjo jep përshkrimin e një materiali shumë të ri i cili nuk qëndron estetikisht, por trajtimi i shërbën edhe jetëgjatësisë së drurit.

Territori përreth monumentit

- Muri meqen se i oborrit të kishës është ndërtuar i ri, një pjesë e vogël e tij ka mbetur e pa përfunduar, (në një lartësi në disa pjesë, përfundimi i kësaj mure të disa pjesë të tjera).
- Territori në pjesën jugorë të oborrit pothuajse është i sistemuar ka nevojë për disa sisteme të lehta.
- Territori në pjesën veriore është i pa sistemuar, dheat në rreth të ndryshme janë ngjitur me murin verior të kishës, duke transmetuar legjendën brenda saj.
- Porte e hyrjes është ndërtuar e re çatia e saj ka nevojë për një rishikim (qeramosje)

Muri meqen se i oborrit

Territori në pjesën veriore të kishës

Çatia e portës në hyrje

Instituti i Monumenteve të Kulturës "Gjergj Strazimiri". *Sektori i Arkitekturës Antike mejetare.* *Projekt Restaurimi 2008*

1
PARA 1990

- Ndërhyrja e parë është bërë në vitin 1963, kohë e cila përkon me shpalljen monument kulture të kishës. Në relacionin e vitit 1980 dokumentohen ndërhyrjet restauruese të kryera në vitin 1963, kryesisht vendosje tirantash druri, revizionim çatie etj. Nga fotot e arkivit në vitin 1967 kisha rezultoi e restauruar me ndërhyrje të thella, krahasuar me fotot e vitit 1963.
- Në fotot e vitit 1975 kisha paraqitet afërsisht në të njëjtën gjendje me atë të vitit 1967, me ndryshimin që në çatinë e kishës në fotot e vitit 1967 çatia ka një baxha dhe në fotot e vitit 1975 ka 2 të tilla. Kjo tregon që në këtë periudhë ka pasur ndërhyrje të lehta restauruese.
- Në vitin 1977 në relacionin e mbajtur për gjendjen e kishës së Shën Mëhillit në Vithkuq, tregon hajati i kishës është mbyllur me materiale të lehta pa e prishur arkadën dhe përdorej për depo.
- Në vitin 1980 kisha është restauruar përsëri në fotot shihet se në çatinë e saj ka 3 baxha.

2
2008

- Në vitin 2008 kisha përsëri është restauruar. Muri verior dhe perëndimor i narteksit është restauruar, çatia e naosit, etj. Në muret e restauruar nuk janë vendosur brezat e drurit, është përdorur cemento në llacin e murit.

3
2014

- Në vitin 2014 është bërë ndërhyrje pjesore restauruese në çatinë. Restaurimi përfshin zbulim çatie, ndërtim i lëndes së drurit të degraduar, vendosje shtrese hidroizoluese dhe mbulim me rrasa guri.

4
2019

- Restaurimi i catise së hajatit.
- Restaurimi i portës hyrese.

5
2021

- Restaurimi i catise në narteksin e kishës.

MIRATOHET
PËR K.K.T.K.M

Sekretari i Pergjithshëm
JOLI MITROJORGJI



DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURORE

KORÇË

EMËRTIMI I PROJEKTIT
RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN MËHILLIT,
VITHKUQ

EMËRTIMI I FLETËS
NDERHYRJET NDER VITE

NR. FLETËS
14

GRUPI I PROJEKTIMIT

Ark. Bruna Arkaxhiu

Ing. Xhuljana Avdoli

PATOLOGJI DHE NDERHYRJE

Pamja Lindore

Pamja Perendimore

Prani bimëve, dendime i murit

Pacimi nga bimët

Konsolidim i kësaj mure

metallike

Zbulim nga rrasat e gurit

Mbulim me rrasa guri

Degradim i traveve të drurit

Zvendosim me trë dru pishë të stacionuar

Degradim i listave të drurit

Zvendosim i listave të drurit

Shpërje e llacit të kishës

Rugatim i murit me rrasa guri


Dendim i bojës së portës

Lyerje me boje metalike

Mungese e mentshave metalike

Vendosja e mentshave metalike

PLANSISTEMIMI

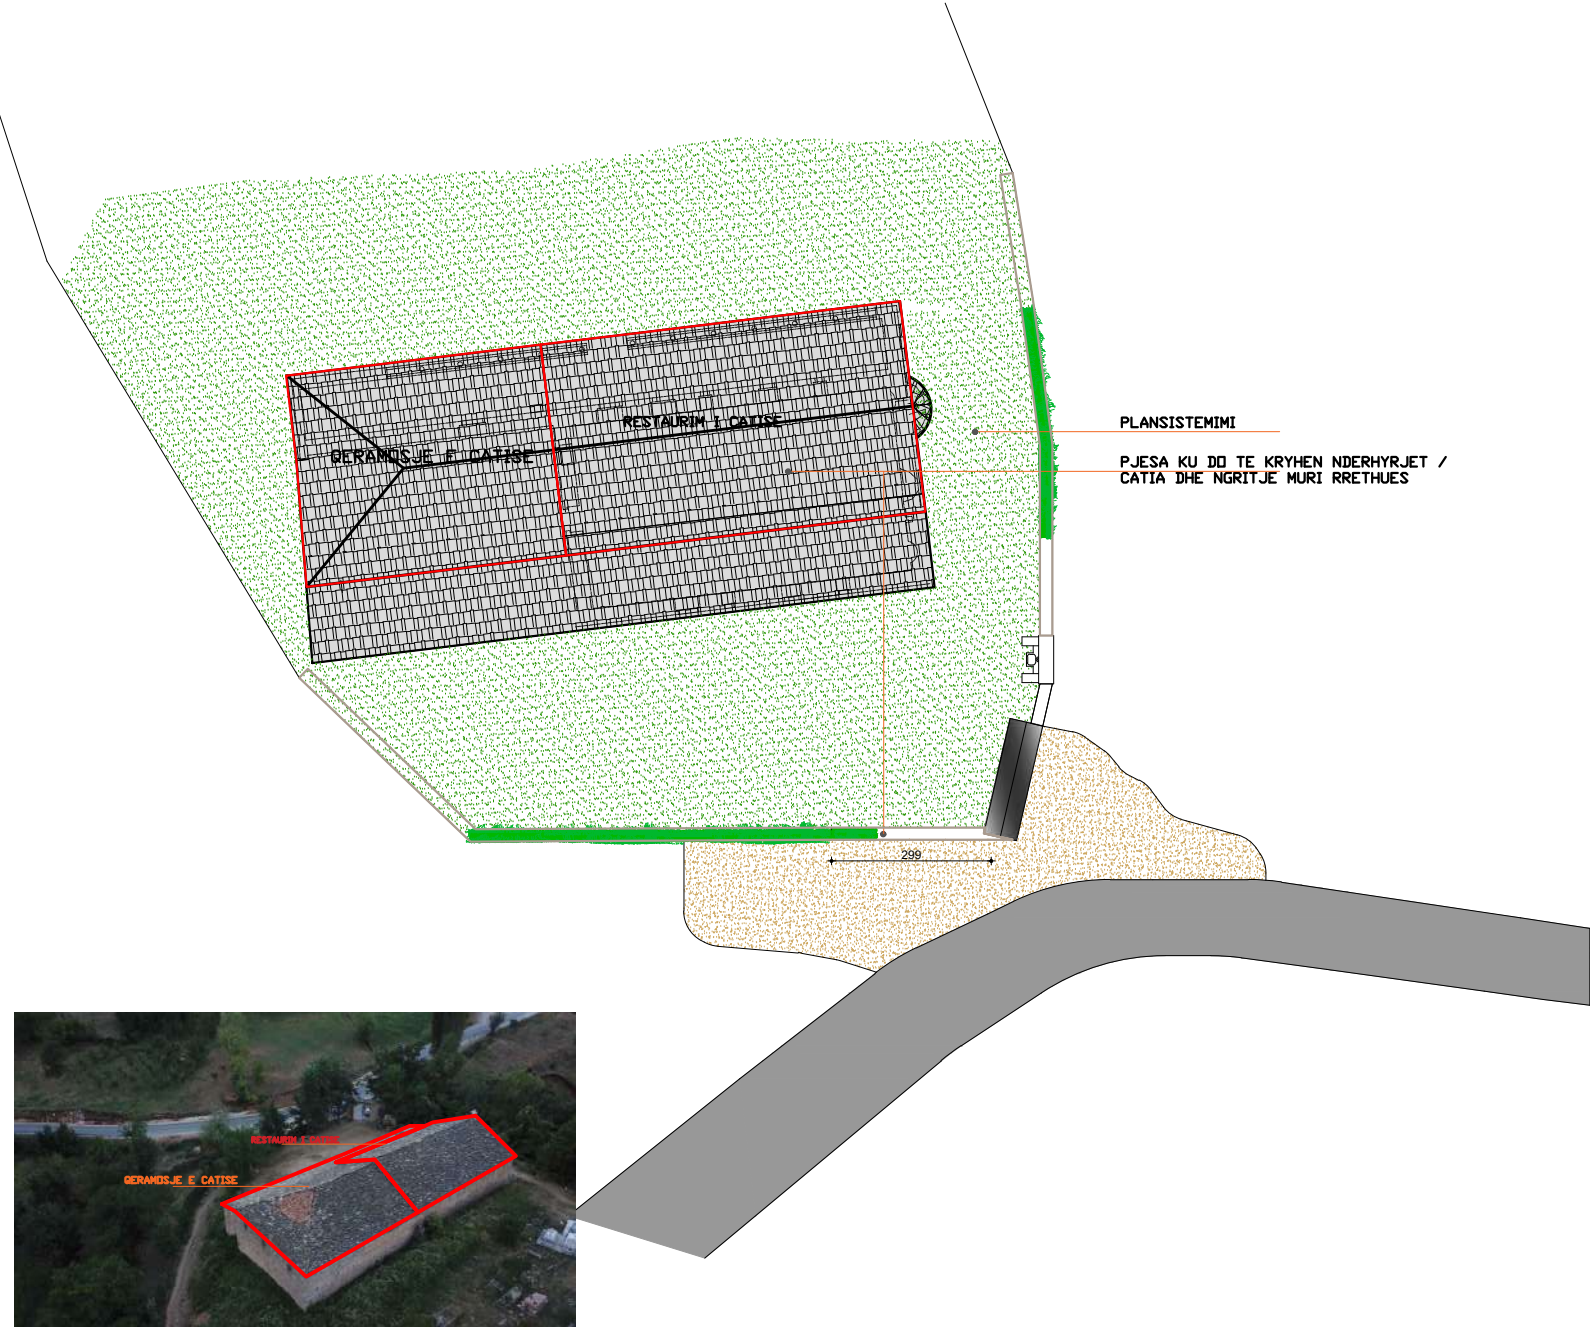

MIRATOHET
PËR K.K.T.K.M

Sekretari i Pergjithshëm
JOLI MITROJORGJI

DREJTORIA RAJONALE E
TRASHËGIMISË KULTURORE
KORÇË

EMËRTIMI I PROJEKTIT
RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN MËHILLIT,
VITHKUQ

EMËRTIMI I FLETËS
PLANSISTEMIMI

NR. FLETËS
15


GRUPI I PROJEKTIMIT

Ark. Bruna Arkaxhiu

Ing. Xhuljana Avdoli

FAKTORET E PROBLEMATIKAVE KRYESORE NE OBJEKT


1. DENTIM I RRASAVE TE GURIT

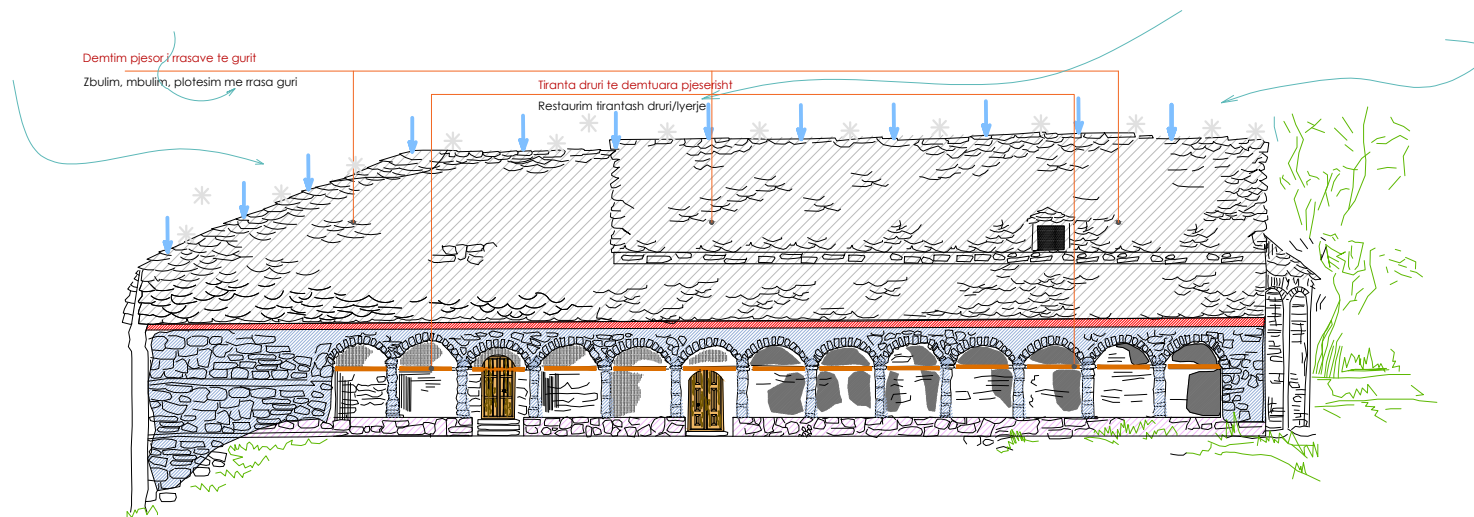FAKTORET : - KUSHTET KLIMATERIKE - KUSHTET ATMOSFERIKE

2. DENTIM I PJESHEM I ELEMENTEVE DRUSORE

FAKTORET : - LAGESHTIA PER SHKAK TE DEPERTIMIT TE UJERAVE SIPERFAQESORE

- MUNGESA E SHITRESËS HIDROIZOLUESE NE CATI
- DENTIM I RRASAVE TE GURIT

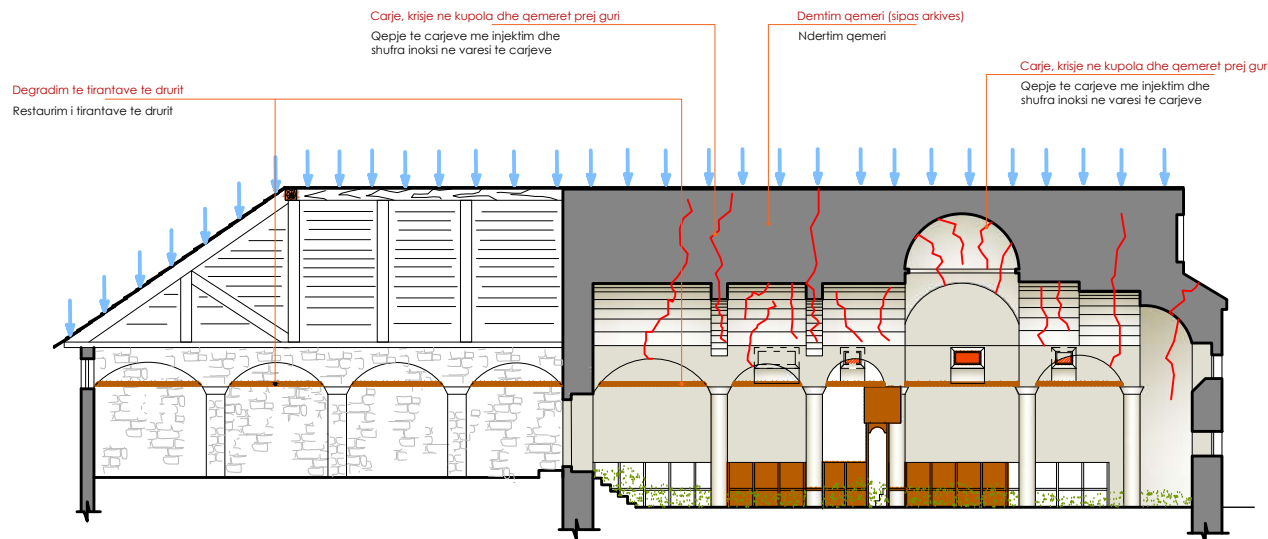MIRATOHET
PËR K.K.T.K.MSekretari i Pergjithshëm
JOLI MITROJORGJIDREJTORIA RAJONALE E
TRASHËGIMISË KULTURORE

KORÇË

EMËRTIMI I PROJEKTIT

RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN MËHILLIT,
VITHKUQ

EMËRTIMI I FLETËS

EVIDENTIMI I PROBLEMATIKAVE

NR. FLETËS


16

GRUPI I PROJEKTIMIT

Ark. Bruna Arkaxhiu

Ing. Xhuljana Avdolli

RILEVIMI

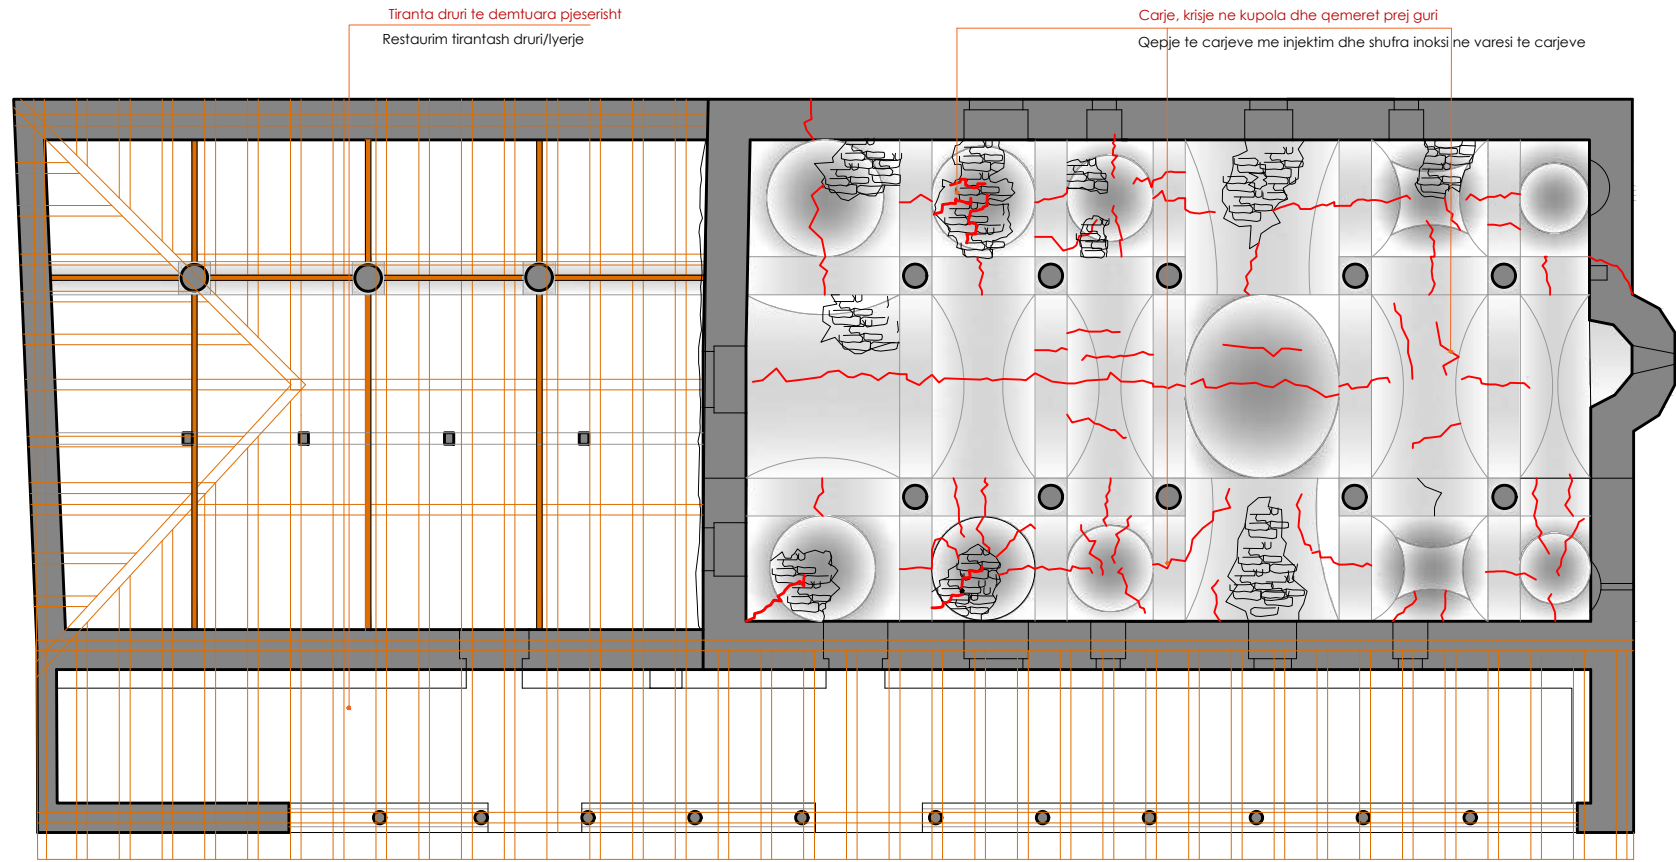

MIRATOHET
PËR K.K.T.K.M

Sekretari i Pergjithshëm
JOLI MITROJORGJI



EMËRTIMI I PROJEKTIT
RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN MËHILLIT,
VITHKUQ

EMËRTIMI I FLETËS
EVIDENTIMI I PROBLEMATIKAVE
DHE NDERHYRJET

NR. FLETËS


17

GRUPI I PROJEKTIMIT

Ark. Bruna Arkaxhiu

Ing. Xhuljana Avdolli

EVIDENTIMI I PROBLEMATIKAVE DHE NDERHYRJET

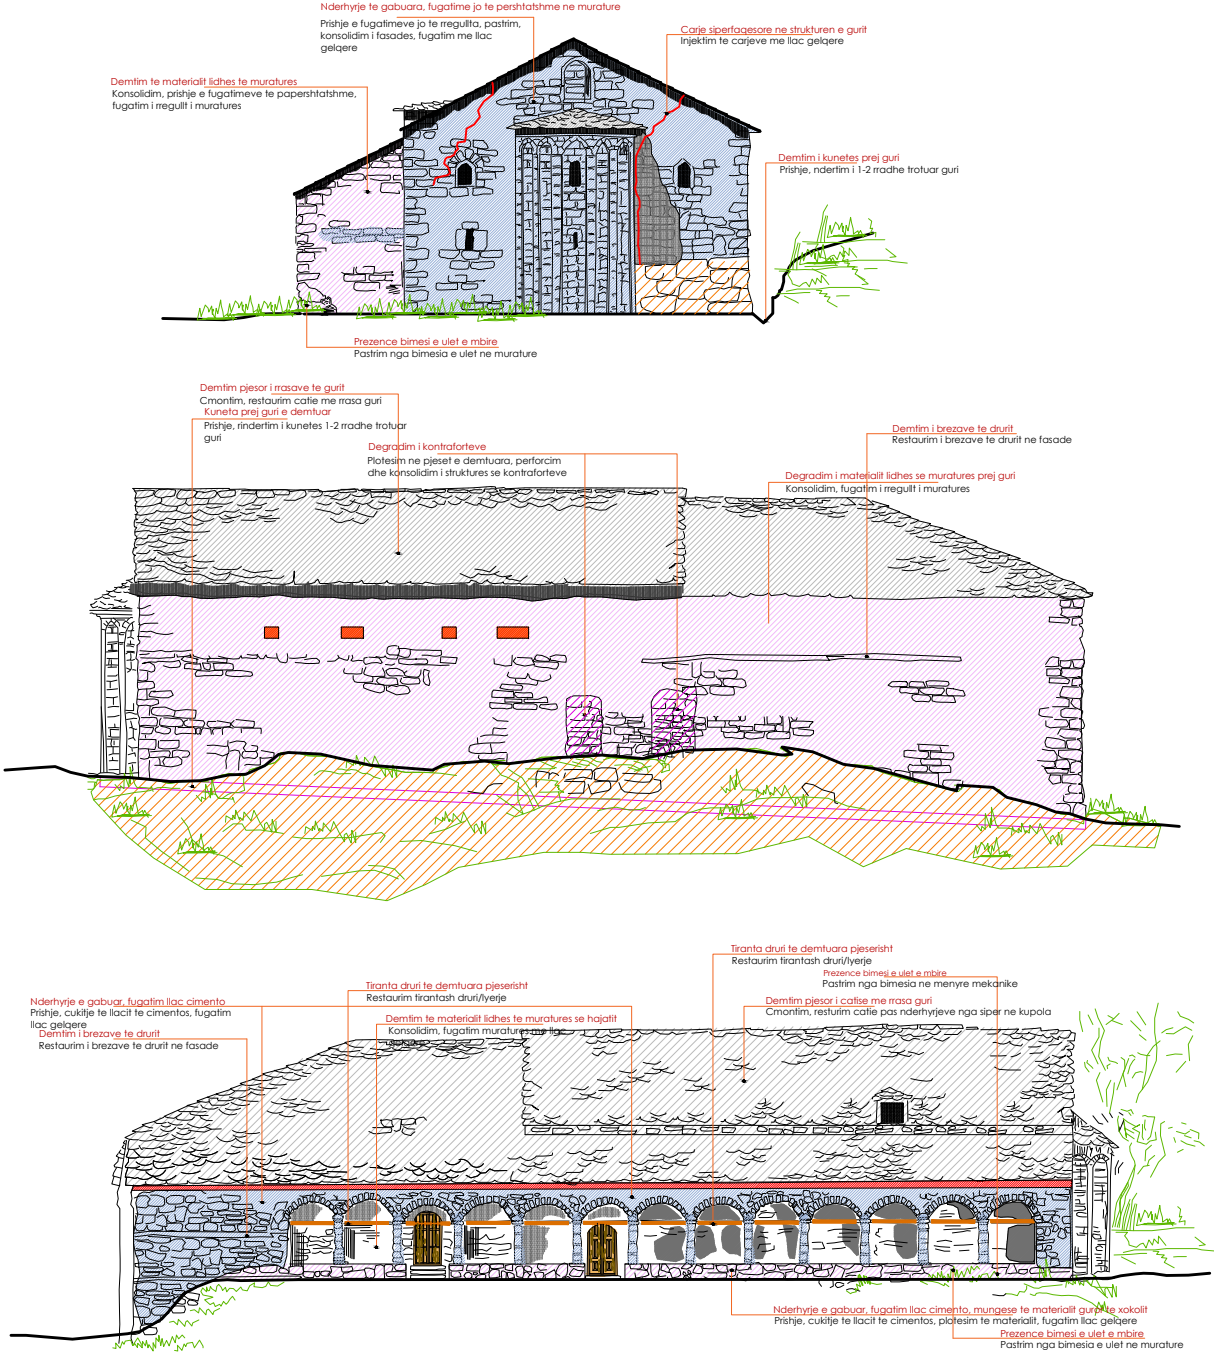

MIRATOHET
PËR K.K.T.K.M

Sekretari i Pergjithshëm
JOLI MITROJORGJI

DREJTORIA RAJONALE E
TRASHËGIMISË KULTURORE

KORÇË

EMËRTIMI I PROJEKTIT

RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN MËHILLIT,
VITHKUQ

EMËRTIMI I FLETËS

EVIDENTIMI I PROBLEMATIKAVE
DHE NDERHYRJET

NR. FLETËS

18

GRUPI I PROJEKTIMIT

Ark. Bruna Arkaxhiu

Ing. Xhuljana Avdoli

NDERHYRJET NE MURIN RRETHUES

GJENDJA EKZISTUESE



FOTO 1



FOTO 2

SKEMA

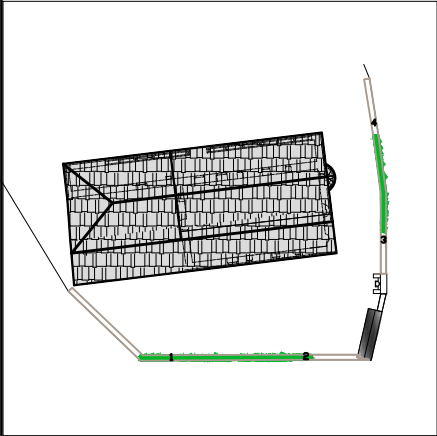


FOTO 3



FOTO 4

MIRATOHET
PËR K.K.T.K.M

Sekretari i Pergjithshëm
JOLI MITROJORGJI



DREJTORIA RAJONALE E
TRASHËGIMISË KULTURORE
KORÇË

EMËRTIMI I PROJEKTIT
RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN MËHILLIT,
VITHKUQ

EMËRTIMI I FLETËS
GJENDJA EKZISTUESE

NR. FLETËS
19

GRUPI I PROJEKTIMIT
Ark. Bruna Arkaxhiu
Ing. Xhuljana Avdolli

NDERHYRJET NE MURIN RRETHUES

MONTAZH



FOTO 1



FOTO 2

SKEMA

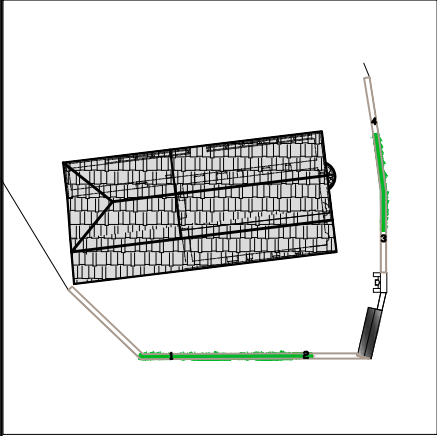


FOTO 3

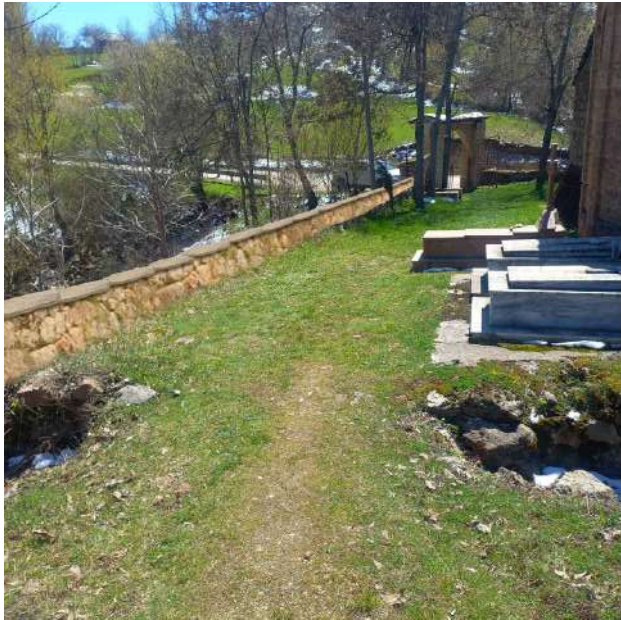


FOTO 4

MIRATOHET
PËR K.K.T.K.M

Sekretari i Pergjithshëm
JOLI MITROJORGJI



DREJTORIA RAJONALE E
TRASHËGIMISË KULTURORE

KORÇË

EMËRTIMI I PROJEKTIT

RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN MËHILLIT,
VITHKUQ

EMËRTIMI I FLETËS

MONTAZH

NR. FLETËS

20


GRUPI I PROJEKTIMIT

Ark. Bruna Arkaxhiu


Ing. Xhuljana Avdolli

NDERHYRJET NE MURIN RRETHUES

PAMJA PERENDIMORE

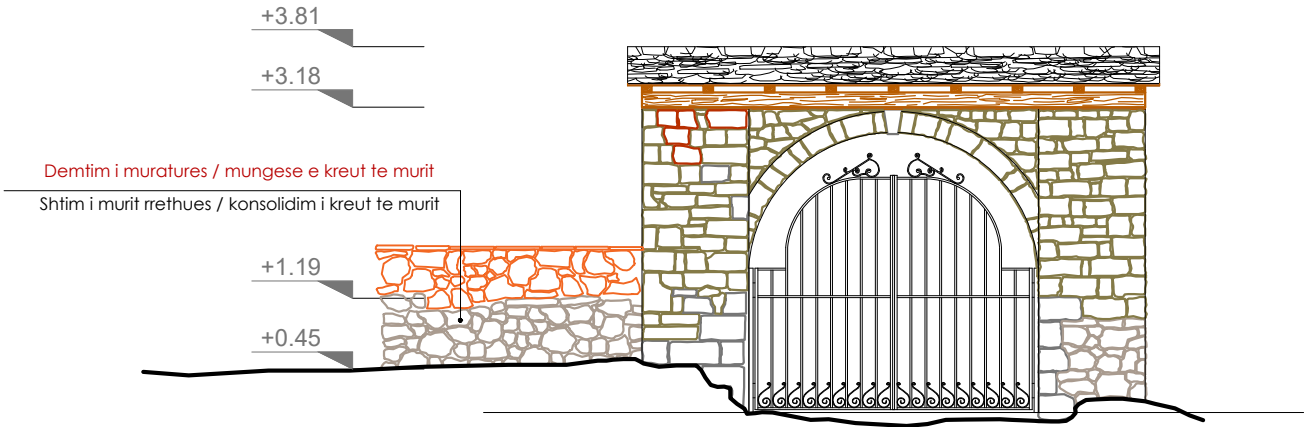

PAMJA JUGORE

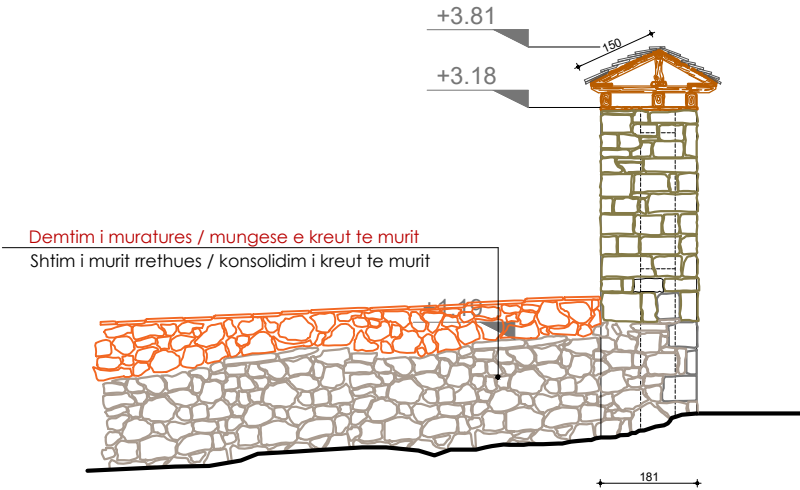

MIRATOHET
PËR K.K.T.K.M

Sekretari i Pergjithshëm
JOLI MITROJORGJI

DREJTORIA RAJONALE E
TRASHËGIMISË KULTURORE
KORÇË

EMËRTIMI I PROJEKTIT
RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN MËHILLIT,
VITHKUQ


EMËRTIMI I FLETËS
DETAJ I MURIT

NR. FLETËS
21


GRUPI I PROJEKTIMIT
Ark. Bruna Arkaxhiu
Ing. Xhuljana Avdolli

DETAJE TE CATISE/ KUNETES


FOTO TE ARKIVES

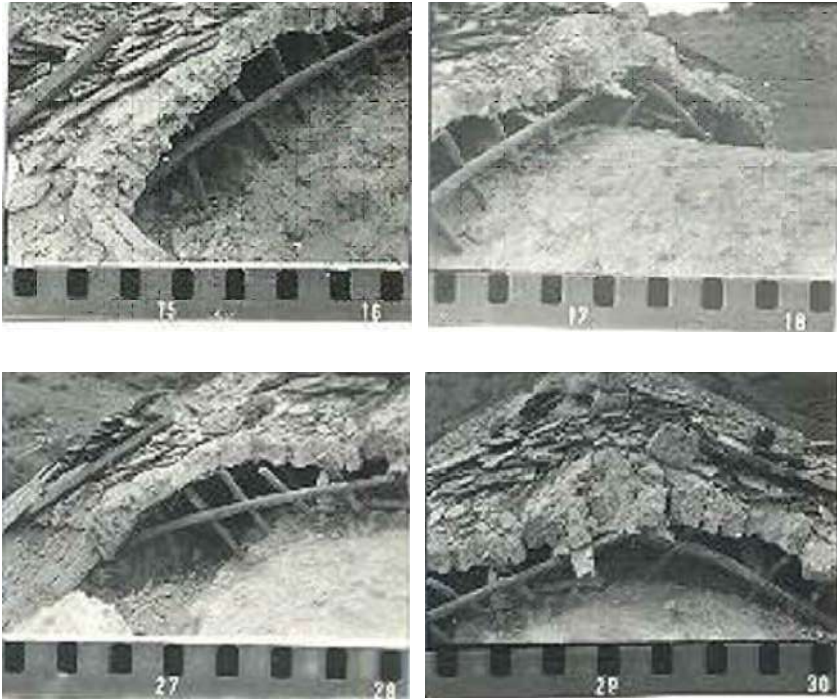


DETAJ I CATISE

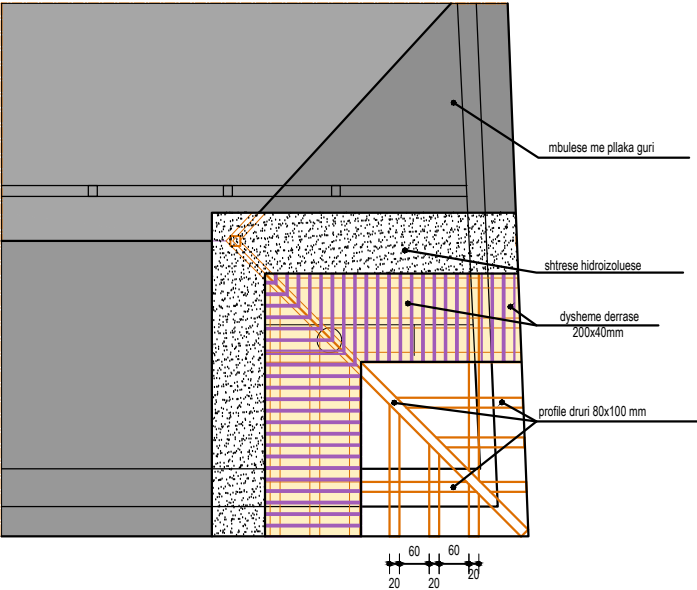

DETAJ I QEMERIT

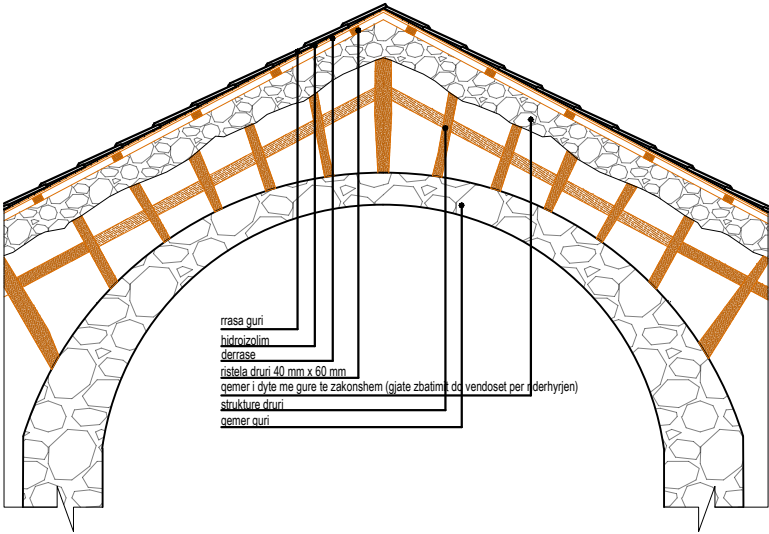

DETAJ I KUNETES

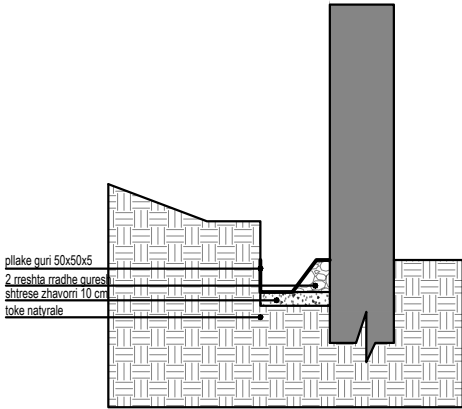

MIRATOHET
PËR K.K.T.K.M

Sekretari i Pergjithshëm
JOLI MITROJORGJI



EMËRTIMI I PROJEKTIT
RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN MËHILLIT,
VITHKUQ

EMËRTIMI I FLETËS
DETAJE

NR. FLETËS
22

GRUPI I PROJEKTIMIT
Ark. Bruna Arkaxhiu
Ing. Xhuljana Avdolli